


INFORME DE REVISION					
No. de Informe:	47388		Fecha de revisión:	2024-07-18	
Descripción del proyecto y/o Equipo:		Torquímetro			
Marca:	Hans	Modelo:	6173NF		
No. de serie:	No Identificable		ID/Código:	TOR005	
Propietario:	Energolatina				
Contacto:					
Informe realizado por:		Ing. Rodrigo Tejada			

<p>1. Motivo de la revisión:</p> <p>Equipo o instrumento esta fuera de rango y posee tornillo de ajuste atascado.</p>
<p>2. Acción Inmediata</p> <p>Se trasladó al área de revisión y reparación de instrumentos para su debida inspección y ajuste.</p>
<p>3. Complementos de la revisión:</p> <p>Se procede al desmontaje del torquímetro en busca de fallas en el mecanismo del mango e inspeccionando puntos de lubricación.</p>
<p>4. Observaciones:</p> <p>Se observa que el tornillo de ajuste está trasroscado, se encontro piezas pobremente lubricadas. Se lubricó minuciosamente el tornillo de ajuste, el cual aún seguia sin moverse.</p>



Fig 1 Desmontaje del mar



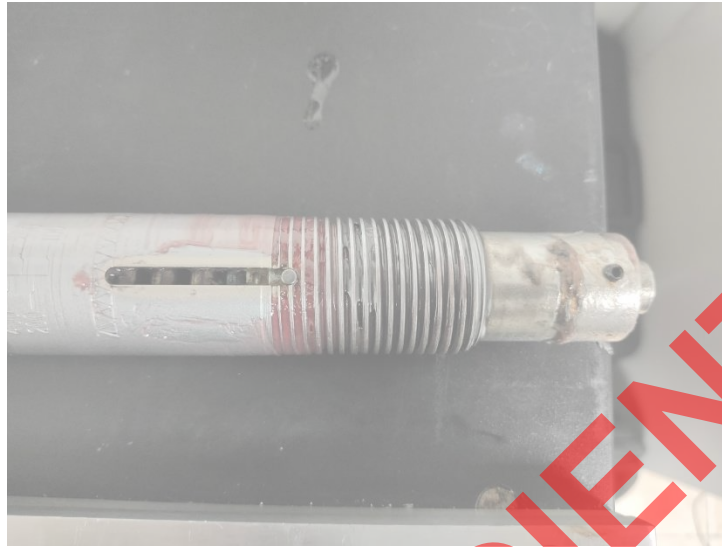


Fig 2. Lubricación deficiente en el mango selector



Fig. 3 Tornillo de ajuste atascado

NO VALIDO

5. Recomendaciones:

- Reemplazar el equipo.
- Intentar aflojar el tornillo podría romper sea el tornillo o la rosca, por lo que se recomienda ya no utilizar la palanca debido al amplio error de medida que esta posee.

PENDIENTE

PAGO