

INFORME DE REVISIÓN

No. de Informe:	61832	Fecha de revisión:	2025-10-10
Descripción del proyecto y/o Equipo:		Lazo Amperimétrico	
Marca:	Fluke	Modelo:	I2500-18
No. de serie:	CF64271233	ID/Código:	-
Propietario:	MECOPT S.A		
Contacto:			
Informe realizado por:	Ing. Rodrigo Tejada		

PAGO PENDIENTE

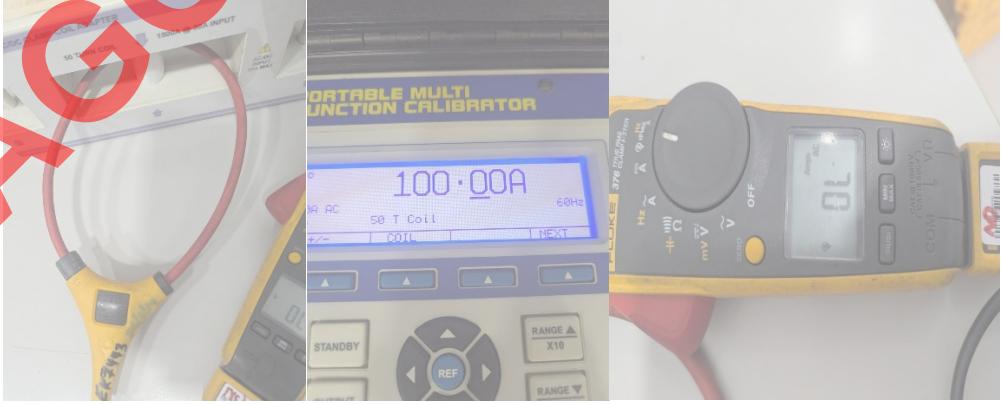
1. Motivo de la revisión: Equipo o instrumento no registra medidas.
2. Acción Inmediata Se trasladó al área de revisión y reparación de instrumentos para su debida inspección y ajuste.
3. Complementos de la revisión: Se procede al desmontaje del equipo en busca de sulfatos, contactos sueltos o corrosión.
4. Observaciones: Se realiza la inspección y prueba con el lector suministrado arrojando que existe una falla de comunicación entre el lector y el lazo, esto es causado por el cable de conexión que está "mordido" en la base del lazo. Es destacable que al lector se le realizó el procedimiento de ajuste a fin de descartar falla en el mismo, dicho procedimiento se completó de forma exitosa.
 <p>Fig 1 Prueba del equipo @100 A, no se registró el valor esperado</p>





Fig 2. Posible Punto de quiebre del cable de conexión al lector

PENDIENTE

5. Recomendaciones:

- El equipo no puede ser usado en ningun rango de medicion en el estado actual.
- El equipo viene sellado de fábrica, no es aconsejable intervenirlo en estar circunstancias
- Al enrollar el cable, procurar no provocar “stress” en la base de los conectores, paulatinamente el incurrir en esta práctica, va quebrando el cable internamente provocando fallas de comunicación.

PAGO